



INFORMAČNÍ BULLETIN

Č. M 4-III/11
M 6-III/7

K doporučení.

List č. 1.

Listů celkem: 1.

Týká se: Úpravy stínicích klobouků /č.v. 150 1553 u M 4-III/
Scintilla-Vertex OAF. 150 1593 u M 6-III/ u magnet

Důvod: Potíže při montáži a rozebírání klobouků, jejich deformace nebo stržení závitů přítužných šroubů.

Opatření: K odstranění těchto obtíží, doporučujeme u uvedených stínicích klobouků č.v. 150 1553 a 150 1593/ překontrolovat podpíchnutí pro pružinu /č.v. 102 1161/ o ϕ 98 - 0,2 s poloměrem r 2. Při deformaci možno tento průměr přesoustružit na ϕ 98,5 - 0,1 také s poloměrem r 2 mm.

Touto úpravou se usnadní montáž a natáčení klobouku při nasazování přítužných šroubů bez nebezpečí deformace závitů. U vlastní centráže tělesa magnetu / ϕ 90⁺0,1/ se tak zajistí vůle až max. přesah u vložené pružiny na 0,1 mm.

Doporučujeme přeměření eventuální úpravu podpíchnutí pro pružinu provést při revizi magnet, v odborném podniku.

U stínicích klobouků nových magnet s vlastními stínicemi, rovnými vývody /magnetu Scintilla-Vertex OBF/, je tato úprava již provedena výrobcem.

Jinonice, 1. 9. 1960

Franc v. r.

Výrobce

Svatopolský v. r.

Zástupce zákazníka