



INFORMAČNÍ BULLETIN Č. M 6-III/15

K doporučení.

List č. 1.

Listů celkem: 1.

- Týká se 1/ Změny vůle sacího ventilu za studena, z původní V 0,15 mm na V 0,10 mm.
2/ Opravy vůle sacího ventilu v knize popisu motoru Miner 6-III.

Důvod: Zlepšení činnosti rozvodu u motoru Miner 6-III.

- Opatření 1/ Pro zlepšení činnosti rozvodu u motoru M 6-III, doporučujeme při jakémkoliv periodické prohlídce motoru zkontrolovat vůli sacího ventilu za studena a seřídit ji na V 0,10 místo původní V 0,15 mm.
- 2/ Opravit hodnotu vůle ventilů pro seřízení za studena - v knize "Technický popis a návod k obsluze, řízení a udržování motoru", na str. 14, následovně:

Vůle ventilů za studena:

sacích 0,10 mm

výfukových 0,15 mm.

Upozornění: Vůle za studena se mění pouze u sacích ventilů.
U výfukových zůstává 0,15 mm.

Praha, 30.7.1962

Frano v. r.

Výrobce

Ing. Borevanický v. r.

Zástupce zákazníka

Ing. Scherks

Státní letecká správa