



ZÁVAZNÝ BULLETIN

Č.

M 6-III/41
M 137 A/6
M 137 AZ/1
M 337/71
M 337 A/1

TÝKÁ SE : Výměna kondensátorů č.v. 402-8498.49 označených písmenem L u zapalovacích magnet PALAX, typ 52-9276.57, LUN 2221.13.

DŮVOD : Výskyt závady u kondensátoru při zkoušce trvanlivosti magnetu LUN 2221.13.

OPATŘENÍ: Aby se předešlo možným závadám zapalovacích magnet LUN 2221.13 použitých na motorech M 6-III, M 137 A, M 137 AZ, M 337 a M 337 A, je nutno vyměnit kondensátory označené na plášti písmenem L.

Výměnu provést u magnet níže uvedených výrobních čísel:

U3 001 až 030	S3 001 až 030	L4 001 až 069	C4 001 až 069
B3 001 až 070	Z3 001 až 059	V4 001 až 049	S4 001 až 060
K3 001 až 050	R3 001 až 060	B4 001 až 080	R4 001 až 070
N3 001 až 057	O3 001 až 060	D4 001 až 090	O4 001 až 060
C3 001 až 040	P3 001 až 014	K4 001 až 060	

U těchto magnet vyměnit kondensátory označené písmenem L za kondensátory označené "R" nebo "Ji".

Magneta byla expedována z výrobního závadu na motorech a samostatně jako náhradní díly.

Při výměně kondensátoru odšroubovat šroubky pos.čís. 1, 2 a 3 (viz obrázek). Po výměně kondensátoru šroubky zatáhnout a pojistit bílou barvou každý šroubek proti uvolnění. O výměně provést zápis do motorové knihy.

PROVEDE : Uživatel.

NÁKLADY : Nevzniknou.

MATERIÁL DODÁ : Kondensátory č.v. 402-8498.49 k výměně dodá bezplatně výrobce magnet.

PLATNOST BULLETINU : Dnem jeho vydání.

V Praze 14.7.1975.

M. Adamec v.r.

zástupce výrobce motorů

Ing. V. Hájek v.r.

zástupce výrobce magnet

Ing. B. Homola v.r.

zástupce odběratele u výrobce

Ing. M. Voráček v.r.

Státní letecká inspekce

Ing. Bena v.r.

OMNIPOL